

## 同期回路的一点改进

孙 善 荣

(忠县鱼桥洞电站)

本站  $2 \times 1600$  千瓦机组，采用手动分散同步，同步过程中的调频、调压和断路器的合闸分别在 1#、2# 发一变组控制屏上进行(图 1)。

1986 年 1 月 11 日 20 时 10 分，维修人员检查 2# 合闸回路故障，断开 2# 发一变组所有开关，并将 2KK 置于切除位置，操作 2KK 导致待并的 1# 机与电网非同期并列，全盘表计剧烈摆动，机组剧烈振动。如果不进行技术改进，再度误操作，后果将不堪设想。

为什么 2TK 在切除位置，操作 2KK 能使 1# 机非同期合闸呢？原因是：由于共用一套同步检查闭锁装置，将 2KK 置于合闸位置时，控制电源 + → RD →

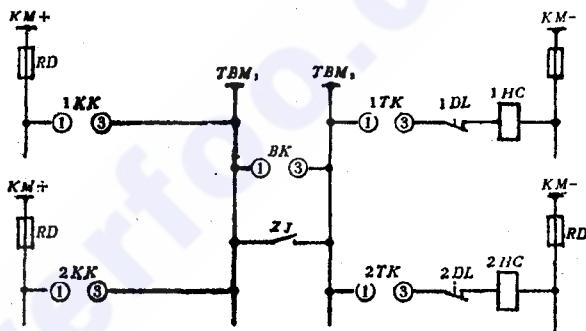


图 1

→ 2KK → TBM<sub>1</sub> → BK → TBM<sub>2</sub> → 1TK → 1HC → RD → 控制电源 -，形成闭合回路，1HC 动作，导致正待并网的 1# 机非同期合闸，尽管 1TK 和 2TK 采用 L W<sub>2</sub> — H — 1、1、1、1/F7 — X 型主令开关，仍不能满足要求，为了避免误操作，应采用 L W<sub>2</sub> — H — 1、1、1、1/F7 — X 型作同期

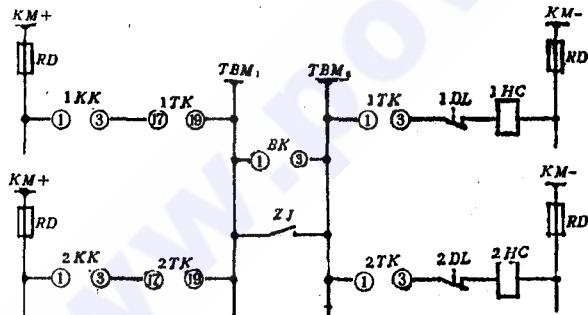


图 2

开关，将增添的一奇数接点串接在 1KK、2KK 与 TBM<sub>1</sub> 之间(见图2)。

通过上述技术改进，就能消除上述现象，避免误操作，保证机组安全运行。